

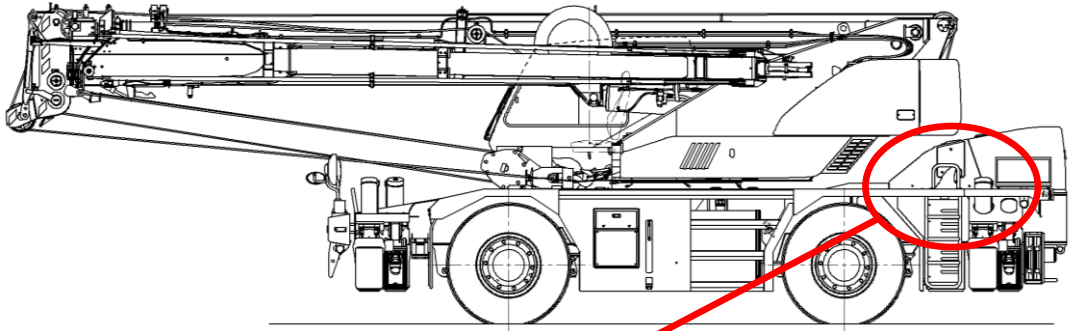



改善箇所説明図

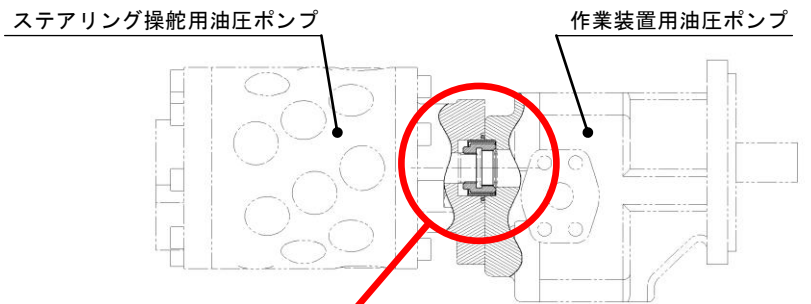

代表型式：カトウ JDS-KRC005

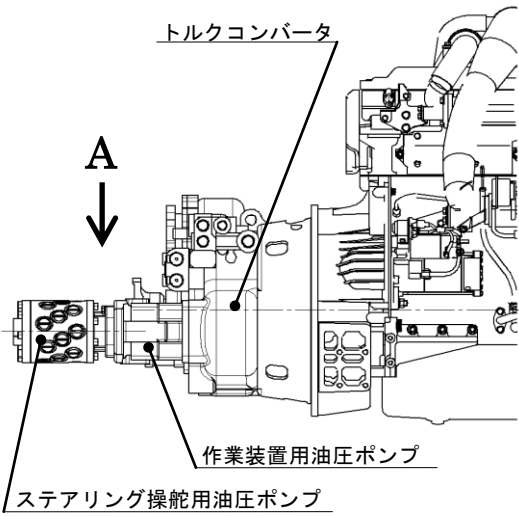

矢視 A

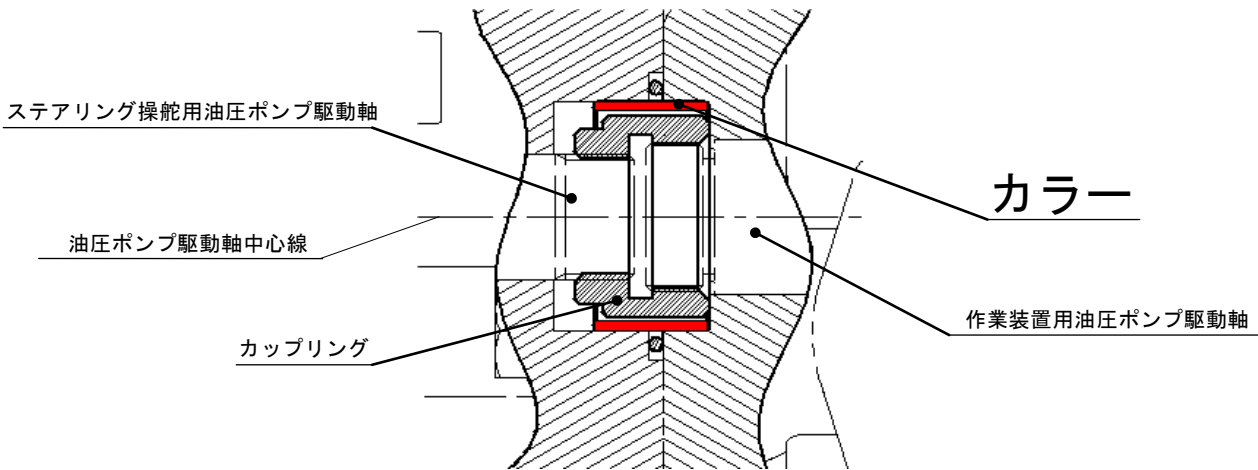

ステアリング操舵用油圧ポンプにおいて、当該ポンプと作業用ポンプの駆動軸を結合する際に使用するカップリングの位置合せカラーを組み込み忘れていたため、ポンプ駆動軸に位置ずれが生じてカップリングが摩耗する。そのため、そのままの状態で使用を続けると、カップリングの摩耗が進行してステアリング操舵用油圧ポンプに機能低下が生じ、パワーステアリングが効かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ポンプ軸結合部カップリングの位置合せカラーを取付ける。その際、カップリングに摩耗が確認された場合はカップリングの交換を行う。

注： は、追加部品を示します。

識別：改善措置作業完了車には、トルクコンバータ上部カバーに白色の識別シールを貼付する。