


改善箇所説明図

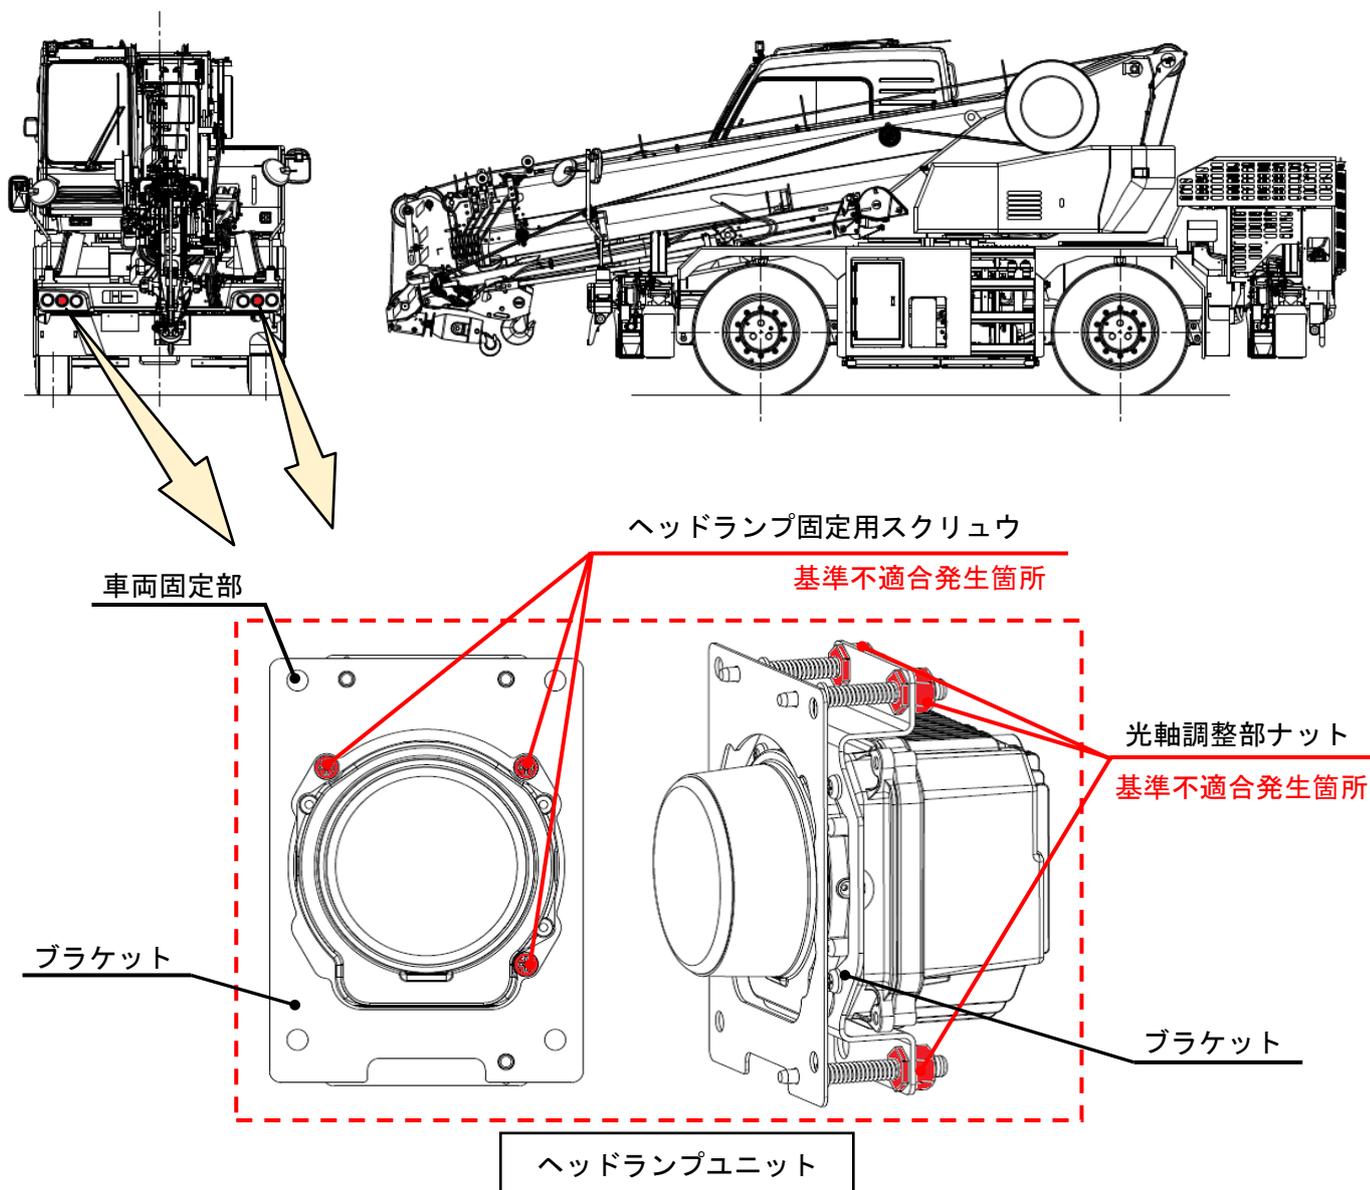

ホイール・クレーンのヘッドランプユニットにおいて、ヘッドランプをブラケットに固定するスクリュー及び光軸調整部ナットの締付が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行振動等により緩み、照射方向が保安基準第32条に適合しないおそれがある。

改善の内容
全車両、ヘッドランプユニットを対策品に交換し、光軸を調整する。

注 : は、交換する部品を示す。